



パッチインストール手順 「KB5066135」および「KB5066791」

2025/10

本手順書では、Microsoft セキュリティ更新プログラム 「KB5066135」および「KB5066791」をインストールする方法について説明します。

パッチ情報:

パッチ名	SHF090
マイクロソフト社サポート技術情報番号	KB5066135 (2025/10/14 .NET Framework 3.5 および 4.8 の累積的な更新プログラム) KB5066791 (2025/10/14 Windows 10 バージョン 21H2 の累積的な更新プログラム)

パッチ対象プリンター:

モデル	対象バージョン
plotWAVE T30/T35	R10.0.1.0
plotWAVE T50/T55	R10.0.1.0
plotWAVE T75	R10.0.1.0
colorWAVE T60/T65	R10.0.1.0

プリンターに正しいバージョンがインストールされていることを確認します。

プリンターに対象バージョンがインストールされていない場合、サービスにプリンターのアップグレードをご依頼ください。これらのセキュリティ更新プログラムをインストールするには対象バージョンが必須です。

手順に使用しているスクリーンショットは plotWAVE T35 のものですが、他のモデルにおいても操作手順は共通です。

重要:

1. colorWAVE および plotWAVE プリンターには通常、.NET プラットフォーム用と Windows オペレーティング システム用の 2 つの更新が必要です。更新は個別にインストールする必要がありますが、手順は同じです。
2. 新しいアップデートには以前のセキュリティ アップデートが含まれているため、それらをインストールする必要はありません。
3. 次のページの手順では、WebTools Express のシステム管理者のパスワードが必要です。デフォルトのパスワードは SysAdm ですが、変更される場合がありますのでご注意ください。

WebTools によるパッチのインストール:

1. パッチファイル 2 つをPCにダウンロードします。 注意:ダウンロードしたファイルのファイル名は変更しないでください。

1-1: .NET Framework 3.5 および 4.8 の累積的な更新プログラム

https://firmware.cpp.canon/wsup/21H2_WIN10/6456/windows10.0-kb5066135-x64-ndp48_0838b78fa58e8f54c56ed6bc4fbfc762b829a87f.msu
※この Microsoft セキュリティアップデートのファイルサイズは約 76MB です。

1-2: Windows 10 バージョン 21H2 の累積的な更新プログラム:

https://firmware.cpp.canon/wsup/21H2_WIN10/6456/windows10.0-kb5066791-x64_3210d264091be5effb3253d05397c4daefba44c8.msu

※この Microsoft セキュリティアップデートのファイルサイズは約 730MB です。


注意: 初めに、.NET Framework アップデートをインストールします。

2. PC の Web ブラウザを起動し、プリンターの URL を入力します。

http://<ホスト名_または_IP アドレス>

<ホスト名_または_IP アドレス>にはプリンターの「ホスト名」または「IP アドレス」を入力します。

以下画面が現れます(以下画面は参考例です。モデルにより表示画面が異なります。)

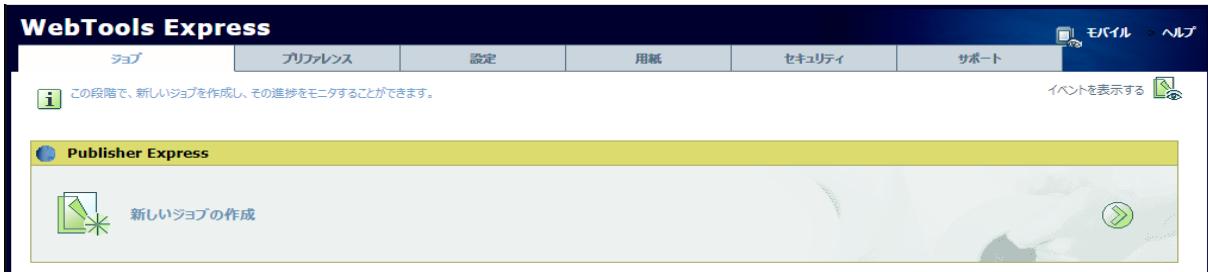

3. 「サポート」タブの「バージョン情報」を開き、プリンターのバージョンが正しいかどうか確認します(P1 の対象バージョン参照)。プリンターに対象バージョンがインストールされていない場合は、サービスにプリンターのアップグレードをご依頼ください。


4. 「サポート」の「更新」ページに移動し、「更新済み Microsoft のインストール」の「インストール(*.msu)」をクリックします。ログオン画面が表示された場合、システム管理者としてログオンする必要があります(初期パスワードは「SysAdm」)。

5. 「OS パッチのインストール」ウインドウが表示されます。「OK」をクリックします。


「参照」をクリックし、.msu ファイルを選択します。

6. 手順 1 でダウンロードした .NET Framework 更新プログラムを選択し、ファイルを選択後、「OK」をクリックすると、パッチがプリンターにアップロードされます。

アップロードが完了すると、パッチを適用するための確認ウインドウが表示されるので、「OK」をクリックします。

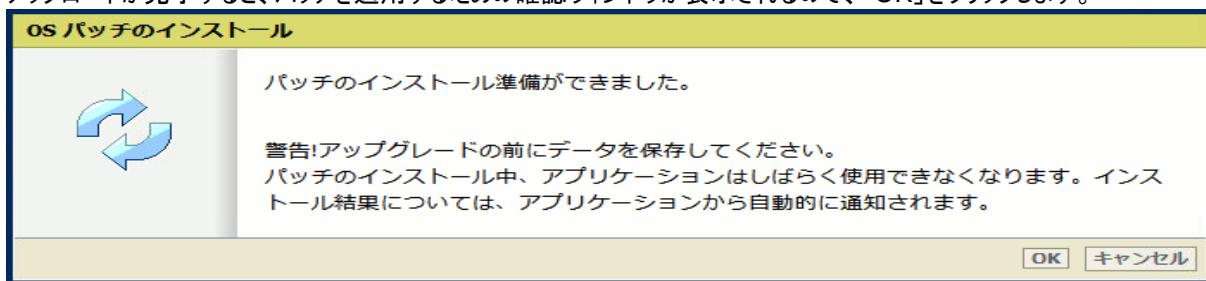

別の「OS パッチのインストール」ウインドウが表示されるので、再度「OK」をクリックします。

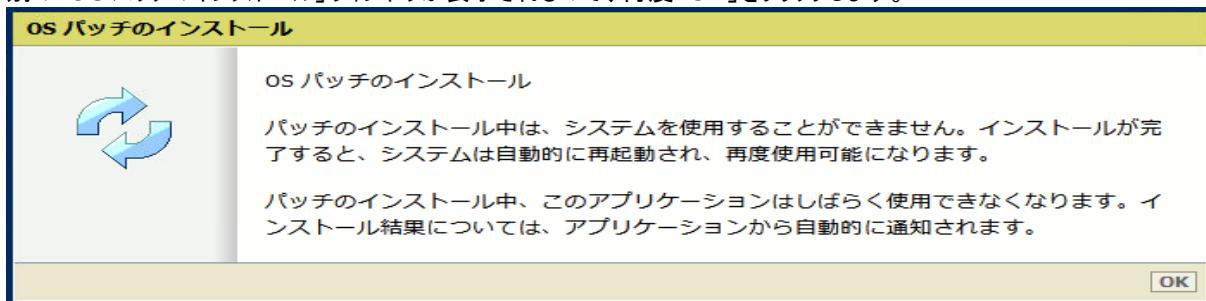

次に、プリンターが再起動され、パッチがインストールされます。ブラウザーとプリンターの接続が切断される可能性がありますが、プリンターが再びオンラインになると接続は復元されます。



重要: セキュリティパッチのインストール中は、オペレーター パネルにメッセージが表示されない期間があります。オペレーター パネルの LED のみが点滅します。これは正常な動作です。このプロセスを中断しないでください。プリンターを操作する前に、オペレーター パネルにホーム画面が表示されるまでお待ちください。

7. このアップデートがインストールされると、「更新済み Microsoft のインストール」部に表示されます。

※パッチインストール結果:(以下画面は成功例です。パッチにより表示内容が異なります。)

更新済み Microsoft のインストール		インストール (*.msu)
パッチインストール時間	説明	パッチインストール結果
2025-10-16T14:20:15	windows10.0-kb5066135-x64-ndp48_0838b78fa58e8f54c56ed	成功

この例では、新しいセキュリティパッチのみが表示されています。以前のセキュリティパッチがプリンターにインストールされている場合は、それらもリストアップされます。

8. 次に、手順 1 でダウンロードした Windows 10 バージョン 21H2 更新プログラムを、手順 4~7 を再度実行しインストールします。この更新プログラムをインストールすると、「サポート」の「更新」ページの「更新済み Microsoft のインストール」に両方の更新プログラムが表示されます。

更新済み Microsoft のインストール		インストール (*.msu)
パッチインストール時間	説明	パッチインストール結果
2025-10-16T14:20:15	windows10.0-kb5066135-x64-ndp48_0838b78fa58e8f54c56ed	成功
2025-10-16T15:00:07	windows10.0-kb5066791-x64_3210d264091be5effb3253d053	成功

9. 完了です。プリンターは最新の状態になりました。



Canon Inc.

canon.com

Canon U.S.A., Inc.

usa.canon.com

Canon Canada Inc.

canon.ca

Canon Europe Ltd

canon-europe.com

Canon Latin America Inc.

cla.canon.com

Canon Production Printing Australia Pty. Ltd.

anz.cpp.canon

Canon China Co., Ltd.

canon.com.cn

Canon Singapore Pte. Ltd.

sg.canon

Canon Hongkong Co., Ltd.

hk.canon